

Restaurátorský záměr pro rekonstrukci a celkovou rehabilitaci veškerých oken a balkónových dveří

v budově ČRo Ostrava

Cílem obnovy oken a balkónových vstupů je jejich celková oprava a zprovoznění nefunkčních křidel.

Nejvíce poškozené působením dešťů a povětrnostních vlivů jsou křídla ve spodních partiích a zejména kolem oplechování. Taktéž jsou rozpraskané vlysy balkónových dveřních křidel. Okna i balkónová okna a dveře jsou špaletového, či skříňového typu, hovorově „kastlíková“, s dvojími křídly. U vnitřních křidel je nutné promazat, zprovoznit kování a případně chybějící doplnit jejich věrnými replikami. Totéž platí pro původní rozvorová táhla.

K vnitřní, interiérové straně oken patří i dřevěné olemování a parapety. Zde by byly zásahy menšího rozsahu, vyčištění, jemné přebroušení, nový nátěr. V meziokenních rámech mezi křídly jsou tzv. západky a dorazy, v současnosti nefunkční železné a mosazné prvky, které jsou zaneseny vrstvami barev četných dřívějších přetěrů a vyžadují si tedy taktéž očištění a zprovoznění.

Venkovní křídla jsou v horším stavu. Nátěry jsou zkrakelovatělé a na mnoha místech se odlupují. U venkovních křidel je nutné důkladné odstranění uvolněných nátěrových krust, okenních kytů, následné vybroušení a dále postupování tradičními lakýrnickými metodami. /Například dodržet napouštění obnaženého dřeva kvalitní lněnou fermeží a vůbec poctivý další natěračský postup/. Rozhodně je nutné použít na povrchovou úpravu dřeva okenních částí osvědčené krycí fermežové nátěrové hmoty /doporučuji franc. Ripolin, či zn. Herbol/.

Venkovní okenní křídla mají zvětralé a odpadané lakové tmely u skleněných tabulek. Některé z nich jsou naprasklé a bude nutná jejich výměna i s doplněním a opravou chybějících tmelů. Okenní rámy křidel z venkovní strany jsou opatřeny plechovými parapety, bude nutná jejich demontáž a eventuální truhlářské vysprávkování. Tyto je třeba provést i u všech balkónových dveří v 1. Patře u kterých je požadována i lokální oprava dubových prahů výměnou, či částečným oplechováním proti zatékání vody z balkónu do místnosti.

Problematictější se jeví provedení povrchových úprav nátěrů oken ve spodním parteru budovy, kde jsou před venkovními křídly napevno zakotveny masivní kované mříže ve špaletách.

Veškeré povrchové úpravy exteriérové strany budou provedeny ve 2-3 vrstvách v odstínu dodatečně schváleným zást. Národního památkového ústavu.

V Ostravě dne: 16.8.2016

Adam Jakubek – restaurování

Příborská 16/499

720 00 Ostrava-Hrabová Ičo: 64080188

tel: 605924652 596734077