


Zapojení pro BC160

ZB-01-9x10

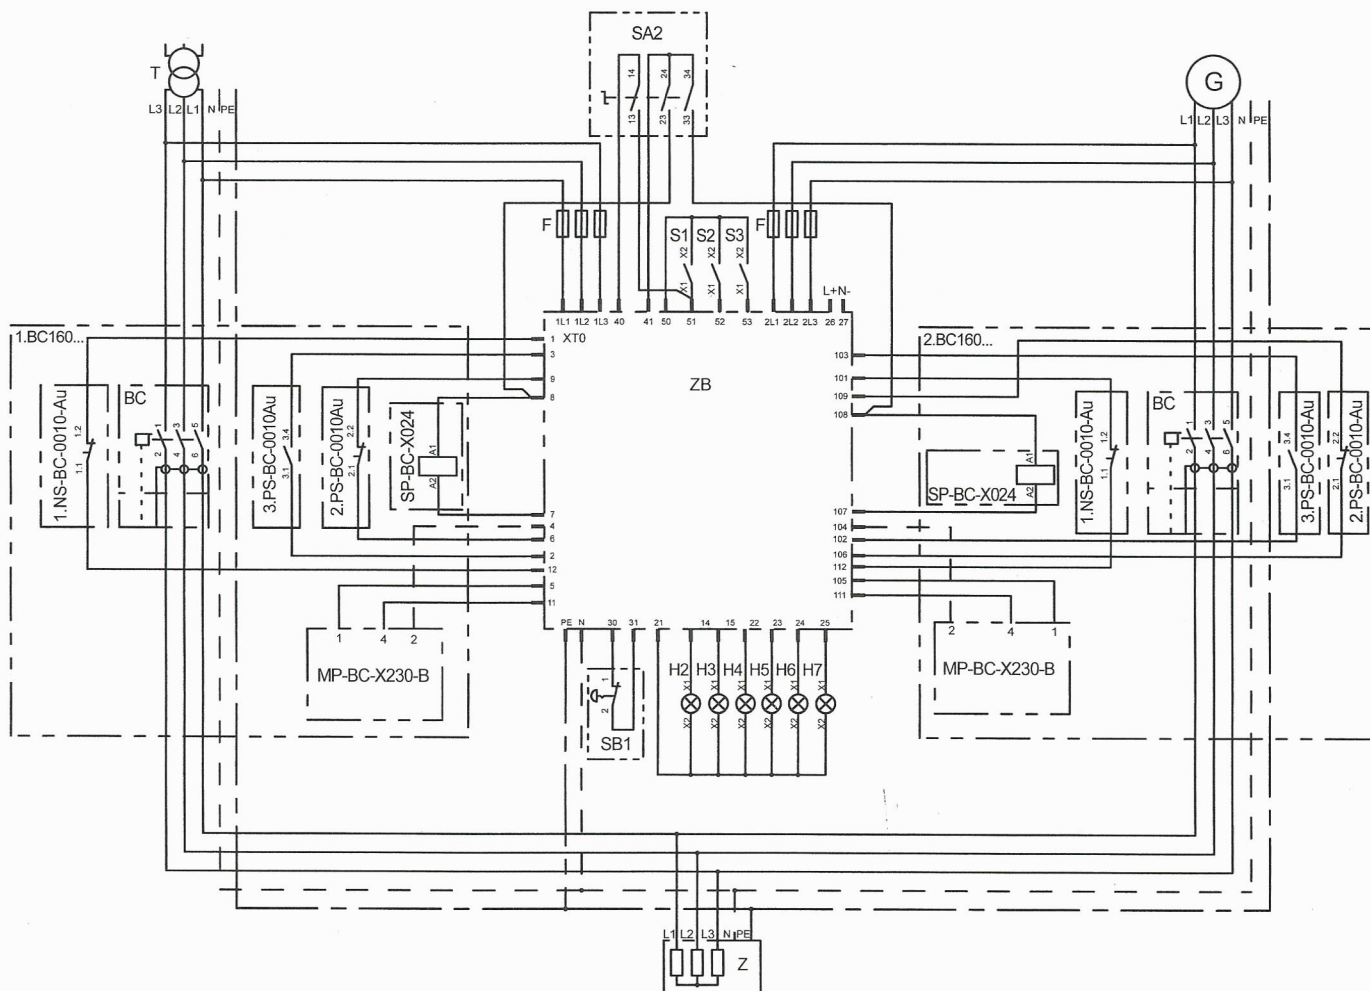

- T** - transformátor - musí být dodržen sled fází
G - generátor - musí být dodržen sled fází
F - pojistky 6 ÷ 16 A s charakteristikou gG

ZB - zásokový automat

- XT0** - připojovací svorkovnice
H2 - signalizace funkce MAN
H3 - signalizace funkce AUT
H4 - signál pro zapnutí generátoru
H5 - signál zapnut zdroj 1
H6 - signál zapnut zdroj 2
H7 - signál chyby
26(L+), 27(N-) - externí napájení z nezávislého zdroje
SB1 - možnost připojení stop tlačítka (standardně s propojkou)
S1 - dálkové ovládání - funkce MAN
S2 - dálkové ovládání - funkce AUT
S3 - dálkové ovládání - funkce RESET

- DC 24 V 0,05 A (proti svorce / 21 / plus)
 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce / 21 / plus)
 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce / 21 / plus)
 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce / 21 / plus)
 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce / 21 / plus)
 - DC 24 V 0,05 A (proti svorce / 21 / plus)

Nastavení režimu ovládání motorového pohonu



1. BC160 - jistič zdroje 1

- SP-BC-X024** - podpěťová spoušť
2. PS-BC-0010-Au - pomocný spínač
3. PS-BC-0010-Au - pomocný spínač
1. NS-BC-0010-Au - návěštní spínač
MP-BC-X230-B - motorový pohon

2. BC160 - jistič zdroje 2

- SP-BC-X024** - podpěťová spoušť
2. PS-BC-0010-Au - pomocný spínač
3. PS-BC-0010-Au - pomocný spínač
1. NS-BC-0010-Au - návěštní spínač
MP-BC-X230-B - motorový pohon

Z - zátěž